


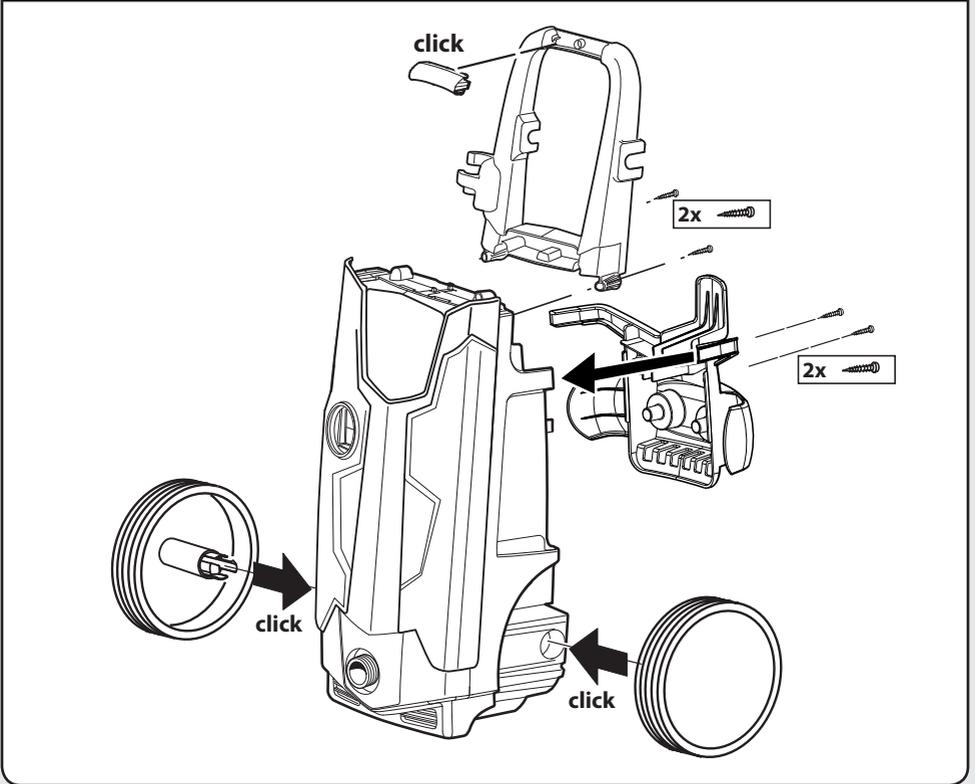
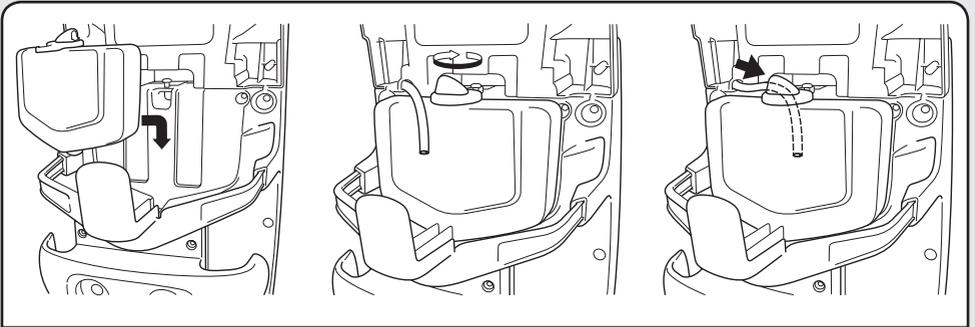


Oleo-Mac PW 125C - **efco** IP 1250S

العربية كتيب تعليمات المشغل

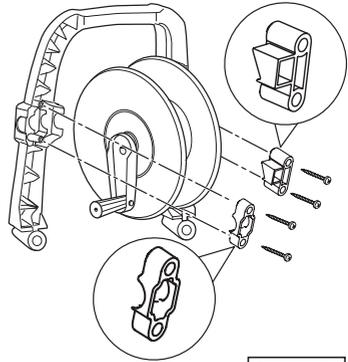

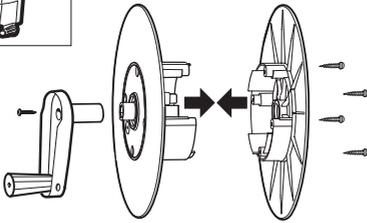

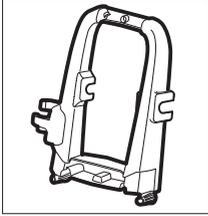


1.


2.




3.

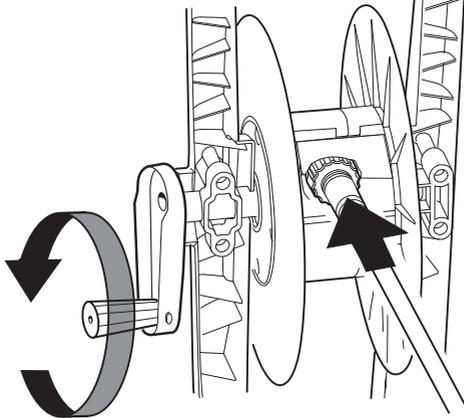






4.


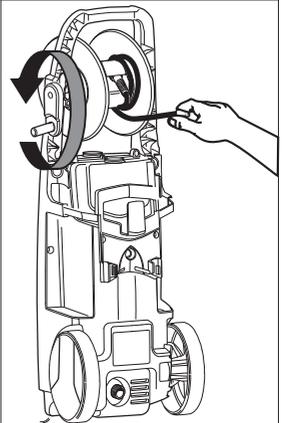


5.

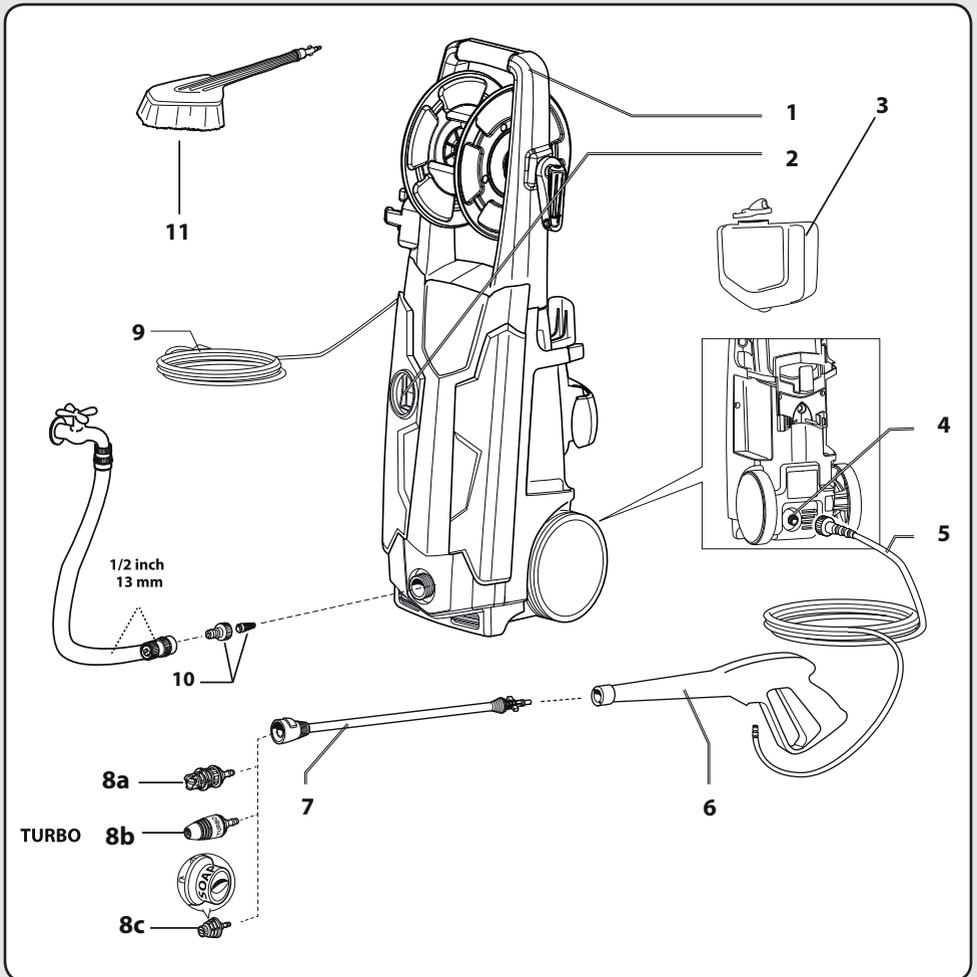


- 1 المقبض
- 2 مفتاح التشغيل/الإيقاف
- 3 خزان المنظف
- 4 مخرج المياه
- 5 خرطوم عالي الضغط
- 6 المدفعة
- 7 الرمح
- 8a الفوهة
- 8b الفوهة السريعة
- 8c فوهة المنظف
- 9 الكبل الكهربائي
- 10 مدخل المياه + فلتر
- 11 فرشاة ثابتة

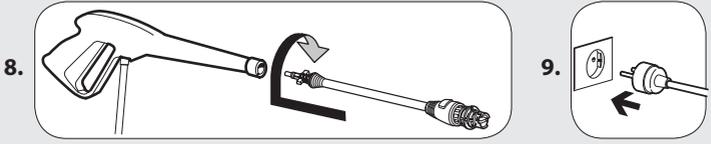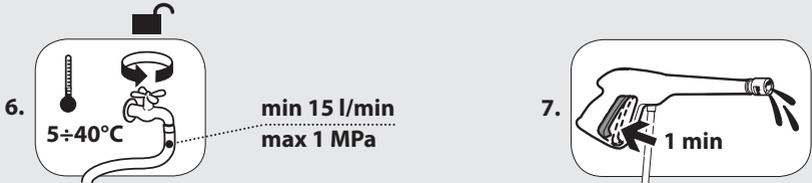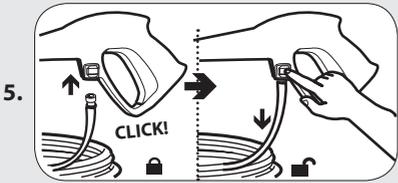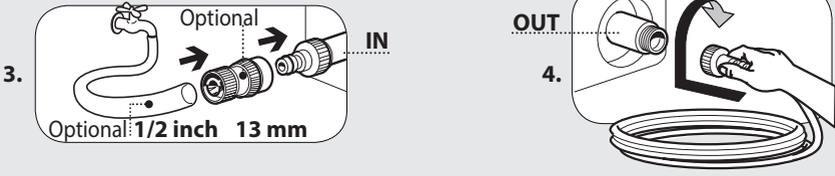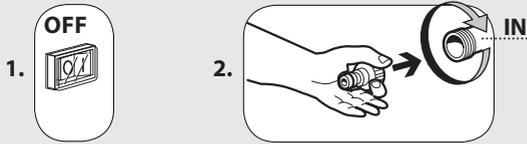

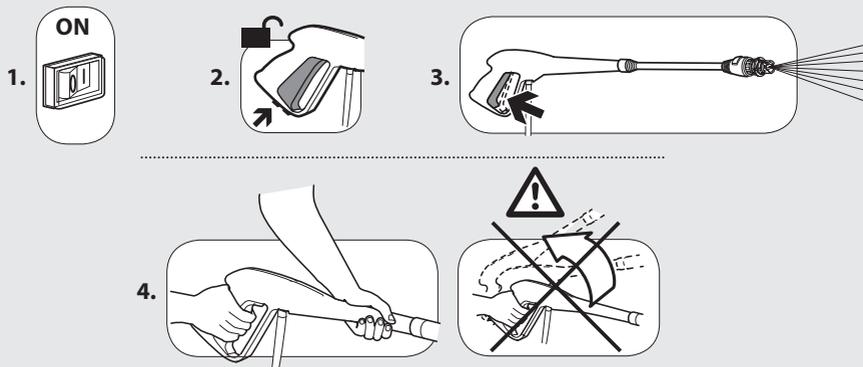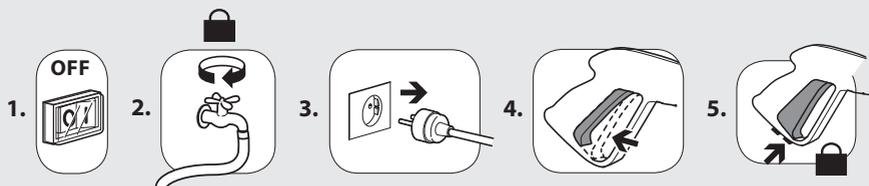B**C****D**

طريقة الرش / محرك الريشة  العربية





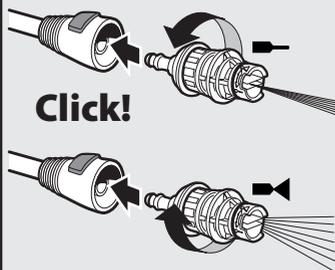




TURBO
الرمح السريع  العربية








1.

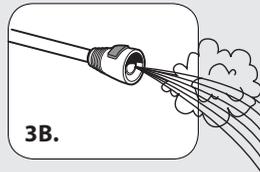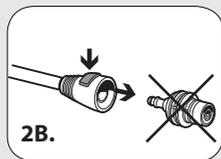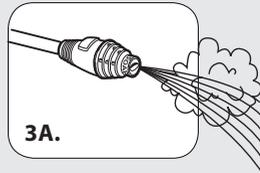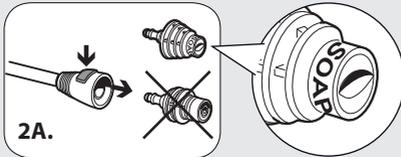

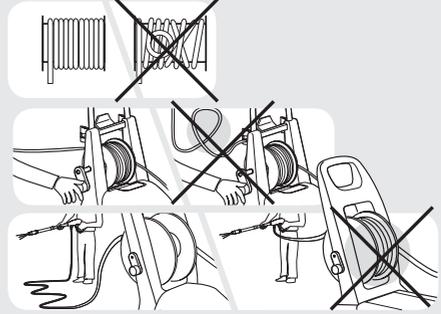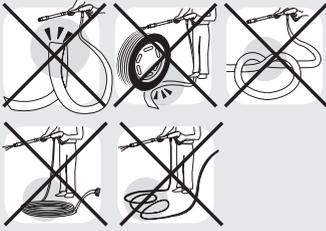

التريبيه استخدم المنظف الهيدروإلبيكي فقط إذا كان الخرطوم غير ملفوف وممتد بالكامل.

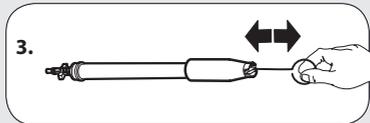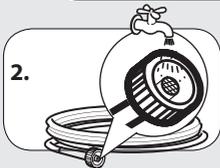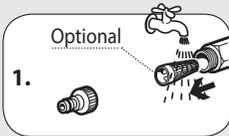



تحذير

ترجمة الإرشادات الأصلية
يرجى قراءة دليل الإرشادات والاهتمام بما ورد به - تحذيرات السلامة.

معلومات عامة

< الغرض من الاستخدام

- يمكن أن يستخدم الجهاز لغسيل الأسطح الخارجية، في حالة لزوم استخدام الماء المضغوط لإزالة الأتربة.
- ومع بعض الملحقات الاختيارية الخاصة، يمكن استخدامه لعمل رغوة وجلي بالرمل، وللغسيل باستخدام فرشاة دوارة للاستخدام مع الرشاش.
- الأداء السهل والصدىق للمستخدم الخاص بالجهاز يجعله مناسباً للاستخدام غير المهني.

جهاز الأمان

⚠ **تحذير:** الرشاش مزود بقفل للسلامة. زر السلامة الموجود على الرشاش ليس الغرض منه إقفال الذراع خلال التشغيل، ولكن لمنع تشغيله عن طريق الخطأ. في أي وقت تتم مقاطعة استخدام الجهاز من المهم تشغيل قفل السلامة لمنع تشغيل الماكينة عن طريق الخطأ. الجهاز مزود بجهاز لحماية درجة حرارة الموتور ومضخة مزودة بصمام جانبي.

⚠ **تحذير:** الجهاز مزود بجهاز لحماية الموتور. في حالة التدخل في عمل الجهاز، انتظر بضع دقائق أو، قم بفصل الجهاز من النظام الكهربائي وأعد تشغيله مرة أخرى. في حالة تكرار هذه المشكلة مرة أخرى أو إذا لم يعمل الجهاز ثانية، فإذهب به إلى أقرب نقطة لخدمة ما بعد البيع

الرموز

تحذير: من المهم مراعاة العناصر التالية.



هام



مغلق



مفتوح



إذا وُجد



عزل مضاعف (إذا وُجد): يتم وضع عزل تكميلي على العزل الأساسي للحماية من الصدمات الكهربائية في حالة حدوث عطل في العزل الأساسي.



الثبات

⚠ **تحذير:** ينبغي دائماً وضع الماكينة في وضع أفقي، بطريقة آمنة ومستقرة.

المواصفات والخصائص الفنية

EFCO IP 1250 S OLEO-MAC PW 125 C	
إمداد الطاقة الرئيسي	التوصيل الكهربائي
الطاقة الممتصة	220 - 240 فولت - 1 ~ 50/60 هرتز
الفيوز	2,35 كيلووات
التوصيل الهيدروليكي	16 أمبير
درجة الحرارة القصوى للماء الداخل	40 °سليزوس - 98 °فهرنهايت
درجة الحرارة الدنيا للماء الداخل	5 °سليزوس - 41 °فهرنهايت
الحد الأدنى من تدفق الماء الداخل	900 لترًا/الساعة - 15 لترًا/الدقيقة - 172 جالونًا في الساعة
درجة الحرارة القصوى لضغط الماء الداخل	1 ميغا باسكال - 10 بار - 145 رطلًا للبوصة المربعة
الحد الأدنى لضغط الماء الداخل	0,1 ميغا باسكال - 1 بار - 14,5 رطلًا للبوصة المربعة
الأداء	498 لترًا/الساعة - 8,3 لترات/الدقيقة - 131,5 جالونًا أمريكيًا في الساعة
الحد الأقصى للضغط	15 ميغا باسكال - 150 بار - 2176 رطلًا للبوصة المربعة
ارتداد الرشاش المنظف	12 نيوتون
مستوى ضغط الصوت - غير معروف (*)	79 ديسيبل (0,7) - (A) ديسيبل
مستوى قوة الصوت	94 ديسيبل (A)
اهتزازات ذراع المشغل - غير معروف (*)	1,5 متر/الثانية المربعة - 0,5 متر/الثانية المربعة
الوزن والأبعاد	الطول × العرض × الارتفاع
الوزن	330 × 280 × 840 مم - 13 × 11 × 33 بوصة
سعة زجاجة المنظف	الوزن
	8,6 كجم - 19 رطلًا
	0,7 لترًا - 0,18 جالونًا أمريكيًا

(*) تم أخذ المقاييس وفقًا لـ EN 60335-2-79

جميع المواصفات والخصائص الفنية تعتبر إرشادية فقط. يحتفظ المصنع بحق تعديل الجهاز حسبما يراه ضروريًا.

الاستخدام

⚠ تحذير: يرجى أولاً قراءة القسم العام ثم قراءة هذا الدليل المخصص.

< **بدء العمل**

انظر الشكل **A**

< **بدء التشغيل**

انظر الشكل **B**

< **قناة الضغط العالي**

انظر الشكل **D**

< **امتصاص المنظف**

انظر الشكل **E**

< **خرطوم الضغط العالي**

انظر الشكل **F**

< **إمداد المياه**

مجموعة إمداد المياه

⚠ **تحذير (الرمز):** الماكينة غير مناسبة للتوصيل بالمياه الصالحة للشرب.

يمكن أن يتم توصيل المنظف بالمياه الصالحة للشرب فقط إذا كانت مياه الشرب مفصولة عن طريق حاجز للتدفق العكسي. تأكد أن الخرطوم على الأقل 13 Ø مم - 1/2 بوصة وأنه معزز جيدًا.

⚠ **تحذير:** يعتبر الماء الذي تدفق من خلال حواجز التدفق العكسي غير صالح للشرب.

بكرة كابل بحيث يكون المقبس على بعد مسافة 60 ملم على الأقل من الأرض.

>25 أمبير	>16 أمبير	>20 م
2,5 Ø ملم ²	1,5 Ø ملم ²	
12 AWG	14 AWG	
4,0 Ø ملم ²	2,5 Ø ملم ²	20 م - 50 م
10 AWG	12 AWG	

هام: جهاز التوقف التام، يعمل على إيقاف الماكينة خلال مرحلة المرور الجانبي. لبدء تشغيل منظم المياه، من الضروري إعداد المفتاح على الوضع (I) "تشغيل"، بعد ذلك قم بالضغط على زناد المسدس. يقوم نظام الإيقاف التام بتشغيل الماكينة وإيقافها تلقائيًا عند إطلاق الزناد. يُنصح بتشغيل الأمان الخاص بزناد المدفعة في أي وقت تتوقف فيه الماكينة، حتى نتجنب التشغيل العارضي.

أي تشغيل تلقائي للماكينة بدون الضغط على زناد الرشاش قد يرجع إلى فقاعات الهواء داخل المياه أو أي ظاهرة مشابهة مما لا يتوجب وجود أي عيوب في الآلة.

لا تترك الجهاز بدون مراقبة خلال مرحلة التهيئة لأكثر من 5 دقائق. والعكس، لسلامة الجهاز من الضروري إعادة المفتاح إلى الوضع (0) إيقاف.

يرجى التحقق من وجود القارنة الخاصة بخرطوم الضغط العالي مع الجهاز ومن وجود الرشاش بالمعايير المطلوبة، أي بدون أي تسرب للمياه.

إيقاف التشغيل

انظر الشكل C

العناية والصيانة

انظر الشكل G

⚠ تحذير: ينبغي فصل الماكينة من مصدر إمداد الطاقة، عن طريق إزالة القابس من مخرج المقبس، بعد الانتهاء من العمل وأثناء التنظيف.

⚠ تحذير: لا تقم برش الجهاز بالمياه ولا تستخدم المنظفات أو المذيبات القوية. قد تتلف الماكينة.

• قم بتنظيف الجزء الخارجي للماكينة بقطعة قماش جافة.

هام: ينبغي استخدام الماء النظيف أو المنقى فقط. ينبغي أن يكون صنوبر إدخال المياه مساو لضعف الحد الأقصى من نطاق المضخة.

ضع المنظف في أقرب مكان ممكن لنظام إمداد المياه.

يتسبب عدم الالتزام بالظروف السابقة في تلف ميكانيكي خطير للمضخة وفقدان تغطية الضمان.

إمداد المياه من نظام المياه الصالحة للشرب

• قم بتوصيل خرطوم الإمداد (غير مرفق) بمدخل المياه الخاص بالوحدة وبإمداد المياه.

• افتح الصنوبر.

إمداد المياه من حاوية مفتوحة

• قم بترك جزء القارنة لمدخل المياه.

• قم بربط خرطوم الشفط مع الفلتر (غير مرفق) على وصلة المياه الخاصة بالوحدة.

• قم بتعليق الفلتر في الحاوية.

• قم بتهوية الوحدة قبل التشغيل.

• قم بترك أنبوب الضغط العالي على مخرج الضغط العالي الخاص بالوحدة.

• قم بتشغيل الوحدة وتركها تعمل حتى تتخلص المياه من الفقاعات التي تخرج من مخرج الضغط العالي.

• قم بإيقاف تشغيل الوحدة وربط خرطوم الضغط العالي مرة أخرى.

< إمداد الكهرباء

- ينبغي أن يتم توصيل الكهرباء للجهاز من خلال فني كهربائي مؤهل ولتهينة المعيار IEC 60364-1.

⚠ تحذير: قبل توصيل الجهاز، تأكد أن بيانات اللوحة مطابقة لبيانات المصدر الكهربائي وأن المقبس تتم حمايته من خلال قاطع دائرة تبايني بدرجة حساسية أقل من 0.03 أمبير - 30 مللي ثانية.

- إذا لم يتوافق قايس الجهاز مع المقبس، فاستبدل المقبس بنوع آخر مناسب عن طريق فريق العمل المهني المؤهل.

- لا تستخدم أبداً الجهاز في درجات حرارة أقل من 0 درجة سلسيوس إذا كان مجهزاً بكابل PVC (H VV-F).

⚠ تحذير: أسلاك التمديد غير الكافية قد تكون خطيرة. إذا تم استخدام سلك تمديد، فينبغي أن يكون مناسباً للتوصيلات الخارجية وأن يكون جافاً ويعيداً عن الأرض وينبغي استخدام

التخزين

التخلص (WEEE)

بصفتك مالك لجهاز كهربائي أو إلكتروني، يحتم عليك القانون (وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU عن نفايات الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية والقوانين القومية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قامت بتنفيذ هذه التوجيهات) استخدام مرافق تجميع النفايات المناسبة وعدم التخلص من المنتج أو ملحقته الكهربائية / الإلكترونية كنفايات صلبة.



يمكن التخلص من المنتج من خلال إعادته إلى الموزع عند شراء منتج جديد. ينبغي أن يكون المنتج الجديد مساوياً لما يتم التخلص منه. التخلص من المنتج في البيئة قد يسبب ضرر كبير للبيئة نفسها ولصحة البشر.

يشير الرمز في الصورة إلى حاويات النفايات الحضرية و يحظر بشدة التخلص من الجهاز في هذه الحاويات.

يؤدي عدم الالتزام باللوائح المنصوص عليها في التوجيه 2012/19/EU والقرارات التي تم تنفيذها في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العقاب الإداري.

انظر الشكل G

- قم بنقل الماكينة فقط من خلال الإمساك بمقبض الحمل.
- قم بتخزين الجهاز والملحقات في غرفة آمنة من الصقيع.

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

الجهاز لا يعمل

• تحقق من توافق الفولتية على اللوحة مع مصدر الطاقة.

• تحقق من سلامة كابل التوصيل.

الجهاز لا يصل إلى الضغط التشغيلي

• تهوية الجهاز: تسمح للمضخة بالعمل بدون خرطوم الضغط العالي حتى تظهر المياه في مخرج الضغط العالي بدون أي فقاعات. ثم أعد توصيل خرطوم الضغط العالي.

• قم بتنظيف المصفاة في وصلة المياه.

• قم بتنظيف الفلتر الموجود داخل قارئة الخرطوم (إذا وُجد).

• تحقق من معدل تدفق الماء الداخل.

• تحقق من عدم وجود تسربات أو انسدادات في جميع الأنابيب الداخلة إلى المضخة.

ترددات الضغط القوي

• قم بتنظيف فوهة الضغط العالي. قم بإزالة الأتربة من الفوهة بواسطة إبرة ثم قم بشطفها بالمياه من الأمام.

تسربات المضخة

• يمكن السماح بعشر نقاط في الدقيقة. في حالة حدوث أكثر من ذلك، ينبغي الاتصال بخدمة العملاء المكلفة بذلك.

قطع الغيار

• استخدم قطع الغيار الأصلية أو قطع الغيار المرجحة من قبل المصنع فقط.

شهادة الضمان

لقد تم تصميم هذه الماكينة وتصنيعها باستخدام أحدث التقنيات. وتضمن الشركة المصنعة منتجاتها لمدة 24 شهراً بدءاً من تاريخ الشراء، وذلك للاستخدام الشخصي واستخدام الهواة. ويقتصر الضمان على 12 شهراً في حالة الاستخدام الاحترافي.

الضمان المحدود

- (1) تبدأ فترة الضمان من تاريخ البيع. يجب على الشركة المصنعة استبدال أي أجزاء يثبت وجود عيوب في موادها أو أليتها أو تصنيعها، وذلك بالتصرف من خلال شبكة المساعدة الفنية والمبيعات. ولا يؤثر الضمان في حقوق المشتري على النحو المنصوص عليه بموجب التشريعات التي تحكم عواقب العيوب في الماكينة.
- (2) سيضطلع الموظفون الفنيون بالإصلاحات اللازمة في أقل وقت ممكن، وبما يتوافق مع الاحتياجات التنظيمية.
- (3) لتقديم أي دعوى بموجب الضمان، يجب عرض شهادة الضمان الموثقة بشكل كامل والتي تحمل طابع الموزع والمرققة بغاتورة أو إيصال يظهر تاريخ الشراء، على الموظفين المصرح لهم باعتماد العمل.
- (4) يكون الضمان باطلاً ولاغٍ في حالة:
 - عدم صيانة الماكينة بشكل واضح وبطريقة صحيحة.
 - استخدام الماكينة لأغراض غير سليمة أو تعديلها بأي طريقة.
 - استخدام زيوت تشحيم وأنواع وقود غير مناسبة.
 - تركيب قطع غيار وملحقات غير أصلية.
 - أداء العمل على الماكينة من قبل موظفين غير معتمدين.
- (5) لا يغطي الضمان المواد الاستهلاكية أو الأجزاء المعرضة للبيبي العادي.
- (6) لا يغطي الضمان العمل اللازم لتحديث الماكينة أو تحسينها.
- (7) لا يغطي الضمان أي عمل صيانة أو إعداد يلزم أثناء فترة الضمان.
- (8) يجب تنبيه شركة النقل بالضرر الحادث أثناء النقل مباشرة؛ يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى بطلان الضمان وإلغائه.
- (9) لا يغطي الضمان الإصابات أو الضرر الذي يلحق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص أو الأشياء بفعل عيوب في الماكينة أو فترات ترك طويلة للماكينة دون استخدامها كتنجعة للعيوب المذكورة.

التاريخ

الطراز

الموزع

الرقم المسلسل

تم الشراء من قبل السيد



العربية تحذير! - يجب أن يظل دليل المالك هذا مرفقاً مع الماكينة طوال عمرها.

مراجعة 01 - طراز 2018 - Set/2018 - 3056480 -
01/2018 - 09/2018 - 161.01.902.00 - مراجعة 01

We care

Quality Ethics Environment

ISO 9001 - SA 8000 - ISO 14001

Emak S.p.A.
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myemak.com
www.youtube.it/EmakGroup